



ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 242L/68a; Z143LSi/9a

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

- 1. DATUM** 20. března 2017
- 2. TÝKÁ SE:** Letounu Z 242 L v.č. 0814 a od v.č. 0817 do v.č. 0822
Letounu Z143 LSi, v.č. 0071
- 3. DŮVOD:** Při kontrole výrobní dokumentace letounů ve výrobním závodě bylo zaznamenáno mechanické poškození dílce Pružina č.v. 153.0.650.012 v systémech ovládání přípusti, směsi a vrtule z důvodu chybně navrženého materiálu pro jeho výrobu.
Jako preventivní opatření bylo výrobcem letounu navrženo vyměnit u výše uvedených v.č. letounů v provozu dílec za nový.
- 4. OPATŘENÍ:** Při nejbližší prohlídce typu B, případně typu C (podle toho co nastane dříve) proveďte kontrolu a výměnu dílce Pružina č.v. 153.0.650.012 v sestavách ovládání přípusti, směsi a vrtule dle následující tabulky za novou:


	Z 242 L (viz KND)	Z 143 LSi (viz KND)
Ovládání přípusti střední	L242.7310, (str. 7-39, poz. 7) L242.7320,	L143.7310D, (str. 7-61, poz. 10) I143.7310, (str. 7-65, poz. 10)
Ovládání směsi	L242.7500, (str. 7-47, poz. 3)	L143.7500E (str. 7-77, poz. 5)
Ovládání vrtule	L242.7800, (str. 7-55, poz. 14) L242.7900, (str. 7-59, poz. 5) L242.7950, (str. 7-63, poz. 5)	L143.7800F (str. 7-87, poz. 7)

POZNÁMKA: Schválený dílec montovaný na letoun musí být vyroben buď z původního materiálu ocel 13 180.2 případně z jeho schválené náhrady ocel C67.



UPOZORNĚNÍ: Dílec vyrobený z nerez oceli W.Nr. 1.4541 nesmí být montován na letoun!

Díl „Pružina č.v. 153.0.650.012“ vyrobený ze schváleného materiálu bude dodán výrobcem zdarma na základě objednávky.

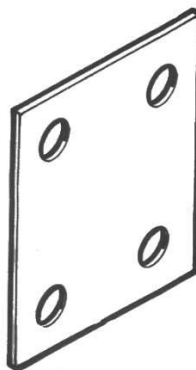

- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Při nejbližší prohlídce typu B, případně typu C.
- 6. PROVEDE:** Uživatel.
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Výrobce.
- 8. POSTUP PRÁCE:** Seznačte polohu teleflexové trubky (č.v. *dle jednotlivé konstrukční skupiny uvedené v KND*) vůči opěrce č.v. 150.0.650.017.
Demontujte příslušné matice a podložky upevňující pružinu.
Vyměňte pružinu za novou.
Namontujte znovu podložky a matice, řádně utáhněte.
Kontrolujte seznačenou polohu teleflexové trubky a chod teleflexového lana pohybem táhla.
- O provedení prohlídky a výměny proveďte zápis do palubní dokumentace

ZLIN AIRCRAFT

Letiště 1887
765 02 Otrokovice

www.zlinaircraft.eu



9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Pružina č.v. 153.0.650.012
(objednací číslo Z15306500120000)

10. PŘÍLOHY: -

Vypracoval:

.....
Lubomír Januška

Vedoucí odd. dokumentace a normalizace

Schválil:

.....
Ing. Aleš Hanzal

Vedoucí projekční organizace

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
765 02 Otrokovice
Česká republika