



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z142C/30a

S VLIVEM NA ZPŮSOBILOST

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 15.2.2007
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 142C.
3. **DŮVOD:**

Zavedením registračního akcelerometru AMU1 u letounů ZLIN řady Z 42 bylo zjištěno, že skutečný akrobatický provoz některých letounů značně překračuje svou intenzitou původní předpoklady, které byly použity ke stanovení provozních limitů. Tyto letouny překračují stanovená celková limitní spektra zatížení i limitní návrhové akrobatické spektrum.

Popsaný stav může být ještě zhoršen prováděním akrobatických obrátů ve třídě cvičné. Pro zajištění bezpečnosti je nutno z těchto důvodů omezit akrobatické obraty ve třídě cvičné dle FAR Part §23.3 (b)(1) a (b)(2) na: Vývrtky, ležaté osmičky, stoupavé zatáčky a ostré zatáčky nebo podobné obraty, u kterých je úhel náklonu větší než 60° ale ne větší než 90°.
3. **OPATŘENÍ:** Související změna průvodní dokumentace.
4. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
5. **PROVEDE:** Uživatel.
6. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
7. **POSTUP PRÁCE:**

V letové příručce letounu Z 142C – anglická verze:

 - vyjměte staré listy: 0-1; 0-5; 1-4; 2-10; 2-11
 - vložte nové listy Revize č. 9 s datem 24. 11. 2006 (viz přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
8. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy průvodní dokumentace (viz přílohy).

9. PŘÍLOHY:

Nové listy Letové příručky letounu Z 142C – anglická verze:
0-1; 0-5; 1-4; 2-10; 2-11



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika