



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143 L / 2a

1. TÝKÁ SE: Všech letounů Z 143 L
2. DŮVOD:
 - 2.1. Nevyužitelné množství paliva, uvedené v Letové příručce Z 143 L a Návodu pro údržbu Z 143 L, část I, neodpovídá množství stanovenému na základě letových zkoušek.
 - 2.2. Informace o signalizaci využitelného zbytku paliva uvedené v Letové příručce neodpovídají jejímu skutečnému nastavení.
3. OPATŘENÍ:
 - 3.1. Oprava hodnot využitelného a nevyužitelného množství paliva v Letové příručce Z 143 L a Návodu pro údržbu Z 143 L, část I a na příslušných štítcích (nápisech) na letounu.
 - 3.2. Oprava hodnoty zbytku paliva indikovaného světelnou signalizací v Letové příručce Z 143 L a Návodu pro údržbu Z 143 L, část I.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Ihned po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE: Uživatel.
6. NÁKLADY HRADÍ: Materiál výrobce, práci uživatel.
7. POSTUP PRÁCE:
 - 7.1. V Letové příručce Z 143 L - česká jazyková mutace:
 - a) Vyjměte staré listy 0-9, 0-11, 0-14, 2-8, 2-9, 2-22, 3-12, 7-15, 7-37
 - b) Vložte nové listy 0-9, 0-11, 0-14, 2-8, 2-9, 2-22, 3-12, 7-15, 7-37
 - c) Potvrďte provedení změny na listu 0-14.

V Letové příručce Z 143 L - anglická jazyková mutace:

 - a) Vyjměte staré listy 0-9, 0-11, 0-14, 2-9, 2-23, 3-13, 7-15, 7-40
 - b) Vložte nové listy 0-9, 0-11, 0-14, 2-9, 2-23, 3-13, 7-15, 7-40
 - c) Potvrďte provedení změny na listu 0-14.
 - 7.2. V Návodu pro údržbu Z 143 L, část I - česká jazyková mutace:
 - a) Vyjměte staré listy 0-3, 0-5, 1-7, 1-9, 2-24, 2-25, 4-13

- b) Vložte nové listy 0-3, 0-5, 1-7, 1-9, 2-24, 2-25, 4-13
- c) Potvrďte provedení změny na listu 0-5.

V Návodu pro údržbu Z 143 L, část I - anglická jazyková mutace:

- a) Vyjměte staré listy 0-3, 0-4, 0-7, 1-8, 1-10, 2-24, 2-25, 4-12
- b) Vložte nové listy 0-3, 0-4, 0-7, 1-8, 1-10, 2-24, 2-25, 4-12
- c) Potvrďte provedení změny na listu 0-7.

7.3. Na křídlech letounu:

- a) Sejměte štítky v blízkosti plnicích hrdel hlavních palivových nádrží.
- b) Nalepte nové štítky, které jsou přílohou tohoto bulletinu.

 
7.4. Na středním panelu mezi sedadly v kabině letounu:

- a) Demontujte štítek u palivového ventilu:
 - vyšroubujte 3 žárovky osvětlení štítku
 - vyšroubujte 2 upevňovací šrouby
 - vyjměte starý štítek
- b) Opačným postupem instalujte nový štítek.

8. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy Letové příručky Z 143 L a Návodu pro údržbu Z 143 L, část I a nové štítky dodá spolu s bulletinem výrobce letounu.

9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ.

10. PŘÍLOHA: Nové listy Letové příručky Z 143 L a Návodu pro údržbu, část I a nové štítky předepsané v bodě 7. tohoto Bulletinu.


Ing. Antonín Partika
.....
Zástupce výrobce


Ing. Milan Vyhnálek
.....
SLI Praha

.....15.12.1995.....
Datum schválení SLI

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA