



ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142C/11a - Rev. 1
Z 242L/18a - Rev. 1
Z 143L/4a - Rev. 1

Po technické stránce
schváleno ÚCL

1. DATUM: 26. května 1997
2. TÝKÁ SE: Letounů Z 142C do v.č. 0563 včetně, Z 242L do v.č. 0691 včetně a letounů Z 143L do v.č. 0006 a v.č. 0009, pokud jsou vybaveny palubním hasicím přístrojem T1 FM-100 v zástavbě č.v. Z 143.8263.
3. DŮVOD: V provozu se vyskytly případy uvolnění hasicího přístroje z držáku.
4. OPATŘENÍ: Výměna původního držáku hasicího přístroje č. v. Z 143.8263-01.00 za nové provedení č. v. Z 143.8264-01.00.
5. OPATŘENÍ PROVÉST: Nejpozději při nejbližší 100 hod. prohlídce.
6. PROVEDE: Uživatel.
7. NÁKLADY HRADÍ: Materiál výrobce, práci uživatel.
8. POSTUP PRÁCE:
 - Objednat u výrobce držák hasicího přístroje č. v. Z 143.8264-01.00. V objednávce uveďte typ a v. č. letounu.
 - Vyjmout hasicí přístroj ze starého držáku č. v. Z 143.8263-01.00 a držák demontovat z podlahy.

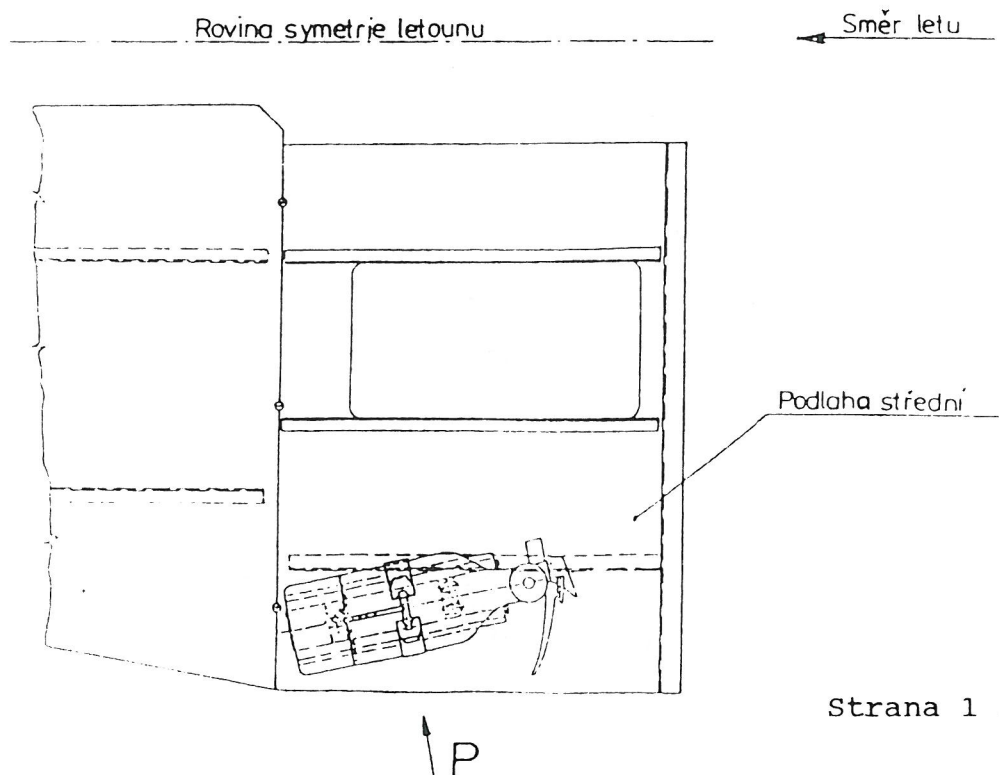

- Na stejné místo na podlaze přišroubovat nové provedení držáku hasícího přístroje č. v. Z 143.8264-01.00 poz. 1, vložit hasící přístroj a zajistit jej pomocí nitě a plomby poz. 2 dle obrázku:

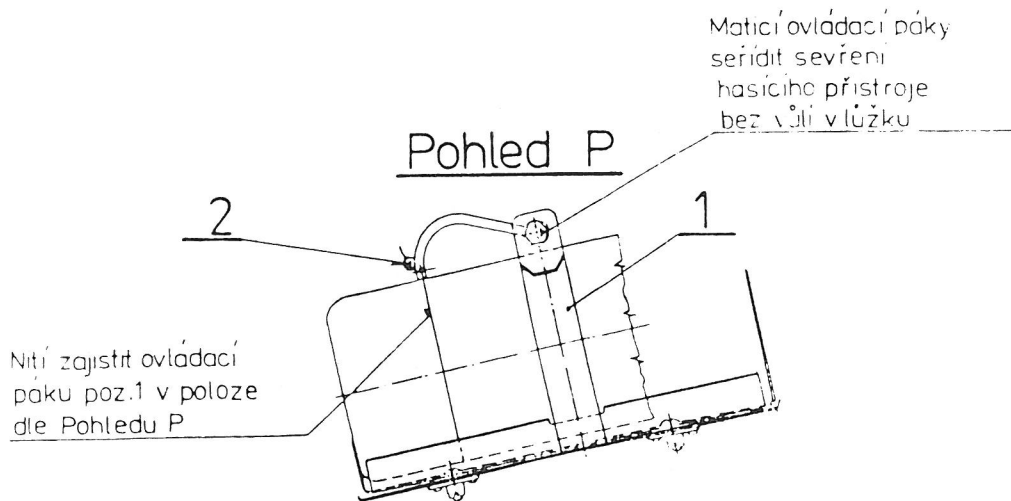

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: - držák hasícího přístroje č. v. Z 143.8264-01.00
- plomba PE 6x7
- nitě len režné 105x4 ON 80 2154 L=300mm
Dodá zdarma výrobce na základě objednávky.

Ing. Josef Kolář
Ing. Josef Kolář

.....
Zástupce výrobce

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE
Česká republika