



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/03

1. **TÝKÁ SE:** Letounů typu Z 242 L, v.č. 0541, 0651, 0652, 0653.
2. **DŮVOD:** Změna barevného značení otáčkoměru na základě Service bulletinu 369/I fy. Lycoming a upřesnění výkladu FAR § 23.1549 Státní leteckou inspekcí.
3. **OPATŘENÍ:**
 - a) Vyjmout staré listy Letové příručky: 0-5, 2-7/2-8
 - b) Vyměnit za nové listy Letové příručky: 0-5, 2-7/2-8
 - c) Opravit barevné značení na otáčkoměru.
4. **OPATŘENÍ PROVÉST:** V průběhu nejbližší roční prověrky přístrojů.
5. **PROVEDE:**
 - a),b) Uživatel.
 - c) Servisní středisko přístrojů.
6. **NÁKLADY HRADÍ:** Uživatel.
7. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy Letové příručky - dodá výrobce letounů.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a),b) Vyměnit odpovídající listy Letové příručky a provést zápis do seznamu změn.
 - c) Demontovat otáčkoměr z letounu.


Demontovat krycí sklo přístroje odšroubováním 8 šroubků ze zadní strany upevňovací příruby. Odstranit žlutý samolepící oblouk, umístěný na 2700-2970 RPM. Odlepit červenou rýsku z hodnoty 2970 RPM a přemístit ji na hodnotu 2700 RPM (v případě potřeby použít lepidlo). Provést zpětnou montáž krycího skla. Přezkoušet funkci přístroje a přístroj namontovat zpět na letoun.

9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ SLI.

10. PŘÍLOHY: Nové listy Letové příručky:
0-5, 2-7/2-8



MORAVAN, a.s. Otrokovice

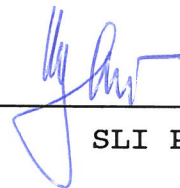

SLI Praha

16. 4. 93

Datum